

P INSTRUÇÕES DE USO

CAMPO DE APLICAÇÃO Os óculos de segurança com lentes transparentes e de cor âmbar são estudados para proteger os olhos contra as partículas voadoras, contra o risco mecânico em estabelecimentos industriais, laboratórios, ambientes domésticos, atividades de biologia etc. O EPI designado nos derativos de lentes zinco-fúme e espectraldas pode ser utilizado para reduzir a luz ofuscante do sol em ambientes industriais, especialmente nos ambientes externos.

O EPI deve ser usado durante toda a duração da exposição a riscos. Abandone a área de trabalho quando sentir tontura, no caso de irradiação ou se os olhos estiverem danificados. As lentes são realizadas em policarbonato resistente contra as batidas. Este equipamento de proteção dos olhos não deve ser utilizado para eletuar trabalhos de soldadura. Os óculos de segurança com as características de conformidade com a norma EN166:2001 e o regulamento (UE) 2016/425. Os derivados das lentes zinco-fúme e espectraldas são utilizados para reduzir a luz ofuscante do sol nos ambientes industriais, especialmente nos ambientes externos.

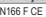

USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO Durante o uso verifique que os óculos ficam bem ajustados nos olhos. Quando não forem utilizados ou durante o transporte, devem ser colocados num estojo, protegido da luz solar, locais secos e protegidos das partículas e abrasivos, num ambiente limpo, seco e sem poeira. Para a limpeza enxágue numa solução de 1% de detergente neutro e enxugue com um pano macio sem persegum. NÃO USE produtos abrasivos. Quando necessário pode utilizar um desinfetante doméstico desde que não seja agressivo. Em circunstâncias normais, os óculos devem ser substituídos quando a proteção apropriada dura 2-3 anos, a partir da data de fabrico. A data de fabrico está indicada no EPI com a indicação do mês e do ano ou na embalagem com MM/AA.

AVISO:

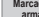
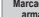
- O EPI não é apropriado para a observação direta de fontes de luz intensa, com luz solar direta, lâmpadas de arco xéon de alta pressão, lâmpada solar etc.
- O EPI não tem propriedades anti-reflexão e não é apropriado para ser utilizado em ambientes de trabalho quentes/húmidos, onde pode estar sujeito à formação de condensado e comprometer a visão do utilizador.
- O EPI não é apropriado para aplicações de soldadura e não oferece proteção contra raios infravermelhos, radiação met de raios X, raios laser e raios infravermelhos em baixa temperatura emitidos por fontes em baixa temperatura.
- Em contato com a pele a armação pode causar reações alérgicas nas pessoas mais sensíveis. Nesse caso deve-se consultar um médico.
- Use sempre óculos com a medida certa. Isso estimula a sua utilização e, portanto, aumenta a segurança.
- Para uma proteção excelente durante o trabalho, use os óculos ininterruptamente.
- As lentes coloridas fornecem somente a proteção indicada na marcação (ver Tabela I).
- Substitua sempre a armação estiver danificada ou quebrada.
- Não use os óculos se as lentes estiverem opacas, danificadas ou riscadas - nesses casos devem ser substituídas.
- Não use os óculos se a visão não melhora depois de tê-los limpo.
- Não use óculos se a armação não compatibilizar o complemento os óculos se a ocular tiver riscos e danos.
- Os óculos de proteção contra partículas em alta velocidade usados em cima de óculos de visão estendidos podem transferir partículas, particulado, podem expor o utilizador a riscos.
- Se for necessária uma proteção contra partículas em alta velocidade em temperaturas extremas, os óculos escolhidos devem estar marcados com a letra T imediatamente depois da letra de identificação da batida, ou seja, FT, BT ou AT.



- Para a ocular e a armação não compatibilizar os símbolos F, B e A, a todo o EPI deverá ser atribuído o nível inferior.

- As características de classe óptica 3 não são estudadas para uma utilização a longo prazo.
- Se a letra de identificação as batidas não for seguida da letra T, os óculos deverão ser utilizados exclusivamente como proteção contra as partículas em alta velocidade em temperatura ambiente. No caso de dúvidas, consulte o seu fornecedor.
- Verifique de seguir todas as instruções e observar todos os avisos - a utilização incorreta deste produto pode colocar em perigo a saúde de quem o utiliza
- Não utilize dispositivos ópticos sobreolentes para estes óculos - não altere o EPI.
- Guarde estas informações.

Modelo	Cor das lentes	Marcação da armação	Marcação das lentes
7061TC	TRANSPARENTE	 Beta EN166 F CE	2C-1,2  Beta 1 F

Explicação da marcação de conformidade com as indicações contidas nos óculos:

Marcação da armação	Marcação do fabricante	Marcação do montour	Marcação do fabricante
 Beta	Marca do fabricante	 Beta	Marca do fabricante
EN166	Número da norma europeia harmonizada	EN166	Número van de geharmoniseerde Europese norm
3	Proteção contra os líquidos (gópinhas)	3	Bescherming tegen vloeistoffen (druppels)
4	Opção de proteção contra a poeira	4	Optie voor bescherming tegen stof
F	Resistência contra os impactos: S = robustez aumentada (Ø 22 mm x 5,1 m/s) F = impacto em baixa energia (Ø 6 mm x 45 m/s) B = impacto em média energia (Ø 6 mm x 120 m/s)	F	Slagvastheid: S = versterkte stevigheid (Ø 22 mm bij 5,1 m/s) F = lage energie-impact (Ø 6 mm bij 45 m/s) B = gemiddelde energie-impact (Ø 6 mm bij 120 m/s)
T	Resistência aos impactos em temperaturas extremas	T	Slagvastheid bij extreme temperaturen
«	Código de conformidade que indica a satisfação dos requisitos do Regulamento (UE) 2016/425	«	Conformiteitscode die aangeeft dat aan de eisen van Verordening (EU) nr. 2016/425 is voldaan

Marcação da armação	Escala N°	Marcação do montour	Escala N°
X-Y	X = Só número de gradação. Filtros para a soldadura (EN169) 2X= Proteção contra UV, Y como número de código (EN170) 2C=Y= Proteção contra UV, com uma boa identificação da cor, Y como número de código (EN170) S=Y = Proteção contra o ofuscamento solar, Y como número de código (EN172)	X-Y	X = Alleen het getal van de gradatie. Lasfilters (EN169) 2X = UV-bescherming, Y als codenummer (EN170) 2C=Y= UV-bescherming, met goede kleurherkenning, Y als codenummer (EN170) S=Y = Bescherming tegen verblijding door de zon, Y als codenummer (EN172)
 Beta	Marca do fabricante	 Beta	Mark van de fabrikant
1	Classe óptica: 1= poder refrativo + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/ 2= poder refrativo + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm/ m	1	Optische klasse: 1= brekingsvermogen + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/ 2= brekingsvermogen + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm/m
F	Resistência aos impactos F = resistência ao impacto em baixa energia S = robustez aumentada B = impacto em média energia (Ø 6 mm x 120 m/s)	F	Slagvastheid F = lage energie-impact S = versterkte stevigheid B = gemiddelde energie-impact (Ø 6 mm bij 120 m/s)
T	Resistência aos impactos em temperaturas extremas	T	Slagvastheid bij extreme temperaturen

Organismo notificado: INSPEC International B.V. Beechavenue 54, 1119 PW Schiphol-Rijk, Netherlands Notified. Body number 2849.

Declaração de conformidade: A declaração de conformidade está disponível na ficha do produto no site www.beta-tools.com

Compatibilidade da marcação:

Se a ocular e a armação não compatibilizarem os símbolos F, B e A, a todo o EPI deverá ser atribuído o nível inferior.

SEMPRE -

- Preste atenção aos acidentes: utilizar um equipamento de proteção dos olhos adequado.
- Utilizar sempre outros equipamentos de proteção individual se apropriado ou exigido.
- Verificar que o lugar de trabalho esteja em operação.
- Seguir as instruções de segurança e operações.
- Não mexer com o produto sem a devida formação.
- Utilizar equipamentos idóneos e válidos.

NL GEbruIKSAAInWIJZING

TOEPASSINGSBEBEID De veiligheidsbril met transparante en amberkleurige lenzen is ontworpen om de ogen te beschermen tegen rondvliegende deeltjes, tegen mechanische risico's in industriële fabrieken, laboratoria, onderzoeksinvoegen, doe-het-zelf-verkeerzaken, enz.. Het PBM ontworpen in verschillende tinten rook- en spiegellak kan ook worden gebruikt om verblindend zonlicht in industriële omgevingen te verminderen en dan met name buiten.

Het PBM moeten gedurende de hele duur van de blootstelling aan risico's worden gedragen. Verlaat het werkgebied als u duidelijk bent of bij miste of als de bril beschadigd is. De glazen zijn van stoetsbestendig polycarbonaat. Deze oogbescherming mag niet voor laswerkzaamheden worden gebruikt. De bril (montuur en glazen) is gecertificeerd overeenkomstig de norm EN166:2001 en de Verordening (EU) 2016/425. De verschillende tinten rook- en spiegellak kunnen worden gebruikt om verblindend zonlicht in industriële omgevingen te verminderen en dan met name buiten.

GEbruIK, BEWAREN EN ONDERHOUD Verzekert u er tijdens het gebruik van de beschermbril comfortabel zit. Wanneer hij niet wordt gebruikt of tijdens het transport, moet hij in een etui worden opgeborgen, beschermd tegen zonlicht, chemicaliën en schuurmiddelen, in een schone, droge en stofvrije omgeving. Om de bril schoon te maken, spoel u hem in een oplossing van 1% mild reinigingsmiddel af en droog u hem met een zachte doek zonder pluis. GEbruIK GEEN schuurmiddelen. Indien nodig kan een anti-agressief ontsmettingsmiddel voor huishoudelijk gebruik worden gebruikt. Onder normale omstandigheden moet de bril na de productiedatum gedurende 2-3 jaar een goede bescherming bieden. De productiedatum staat op het PSM aangegeven met de aanduiding van de maand en het jaar of op de verpakking als MM/JJ.

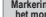
WAARSCHUWING:

- het PBM is niet geschikt om direct in intense lichtbronnen te kijken, zoals direct zonlicht, xenonbooglampen, hoogtoestelampen, enz.
- Het PBM heeft geen anticondenseningscapaciteit en is niet geschikt om te worden gebruikt in snelverochichte werkomgevingen, waar het onderwerp kan zijn aan condensvorming wat de zicht van de gebruiker kan belemmeren.
- Het PBM is niet geschikt voor lastoepassingen en biedt geen bescherming tegen infrarood-, nucleaire, röntgen-, laser- en infraroodstraling van laagtemperatuurbronnen.
- In aanraking met de huid kan het montuur bij gevoelige personen allergische reacties veroorzaken. Raadpleeg in het geval een arts.
- Draag altijd de juiste maat bril. Dit simuleert het gebruik ervan en verhoogt de veiligheid.
- Voor een optimale bescherming tijdens het werk draagt u de bril voortdurend.
- De gekleurde lenzen bieden alleen de bescherming die u op de markering is aangegeven (zie tabel I).

- Gebruik de bril niet als het montuur beschadigd of gebroken is.
- Gebruik de bril niet als de glazen mat, beschadigd of bekrast zijn. Vervang de bril in dat geval.
- Gebruik de bril niet als het zicht na het reinigen ervan niet verbeterd is.
- Vervang de bril altijd volledig en onmiddellijk als de lens bekrast of beschadigd is.
- Een veiligheidsbril ter bescherming tegen snelle deeltjes die over een standaard voorgeschreven, corrigerende bril wordt gedragen, kan schokken overbrengen en de gebruiker aan risico's blootstellen.
- Wanneer bescherming nodig is tegen hoge snelheidsdeeltjes met extreme temperatuur, moet de gekozen bril gemerkt zijn met de letter "T" onmiddellijk na de letter die betrekking heeft op de stof, ofwel T, BT of AT.
- Als de lens en het montuur niet dezelfde symbolen F, B en A hebben moet het hele PBM het laagste niveau toegekend krijgen.
- Lenzen met optische klasse 3 zijn niet ontworpen voor langdurig gebruik.
- Wanneer de letter die betrekking heeft op stoten niet wordt gevolgd door de letter "T" mag de bril alleen worden gebruikt tegen hoge snelheidsdeeltjes op omgevings temperatuur. Raadpleeg in geval van twiifel uw leverancier.
- Zorg ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen in acht neemt. Een verkeerd gebruik van dit product kan de gezondheid van degene die draagt in gevaar brengen.
- Er zijn geen reserveonderdelen of accessoires verkrijgbaar voor deze bril - breng geen wijzigingen aan het PBM aan.
- Bewaar deze informatie.

Model	Kleur van de lenzen	Markering van het montuur	Markering van de lenzen
7061TC	DOORZICHTIG	 Beta EN166 F CE	2C-1,2  Beta 1 F

Uitleg van de markering volgens de aanwijzing die op de bril staat:

Markering van het montuur	Markering van de fabrikant
 Beta	Mark van de fabrikant
EN166	Nummer van de geharmoniseerde Europese norm
3	Bescherming tegen vloeistoffen (druppels)
4	Optie voor bescherming tegen stof
F	Slagvastheid: S = versterkte stevigheid (Ø 22 mm bij 5,1 m/s) F = lage energie-impact (Ø 6 mm bij 45 m/s) B = gemiddelde energie-impact (Ø 6 mm bij 120 m/s)
T	Slagvastheid bij extreme temperaturen
«	Conformiteitscode die aangeeft dat aan de eisen van Verordening (EU) nr. 2016/425 is voldaan

Markering van het montuur	Schaal N°	Markering van de fabrikant	Schaal N°
X-Y	X = Alleen het getal van de gradatie. Lasfilters (EN169) 2X = UV-bescherming, Y als codenummer (EN170) 2C=Y = UV-bescherming, met goede kleurherkenning, Y als codenummer (EN170) S=Y = Bescherming tegen verblijding door de zon, Y als codenummer (EN172)	X-Y	X = Alleen het getal van de gradatie. Lasfilters (EN169) 2X = UV-bescherming, Y als codenummer (EN170) 2C=Y = UV-bescherming, met goede kleurherkenning, Y als codenummer (EN170) S=Y = Bescherming tegen verblijding door de zon, Y als codenummer (EN172)
 Beta	Mark van de fabrikant	 Beta	Mark van de fabrikant
1	Optische klasse: 1= brekingsvermogen + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/ 2= brekingsvermogen + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm/m	1	Optische klasse: 1= brekingsvermogen + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/ 2= brekingsvermogen + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm/m
F	Resistência aos impactos F = resistência ao impacto em baixa energia S = robustez aumentada B = impacto em média energia (Ø 6 mm x 120 m/s)	F	Slagvastheid F = lage energie-impact S = versterkte stevigheid B = gemiddelde energie-impact (Ø 6 mm bij 120 m/s)
T	Resistência aos impactos em temperaturas extremas	T	Slagvastheid bij extreme temperaturen

Aangemeld instantie: INSPEC International B.V. Beechavenue 54, 1119 PW Schiphol-Rijk, Netherlands Notified. Body number 2849.

Conformiteitsverklaring: De conformiteitsverklaring is beschikbaar via het productblad op de website www.beta -tools.com

Compatibiliteit van de markering:

als de lens en de montuur niet dezelfde symbolen F, B en A hebben moet het hele PBM het laagste niveau toegekend krijgen.

ALTIJD -

- Omgakken voorkomen: gebruik een geschikt opbeschermer.
- Gebruik ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen indien van toepassing of vereist.
- Controleer of de werkplek opgeurd is.
- Volg de veiligheids- en werkinstucties.
- Houd altijd de handen schoon.
- Gebruik geschikt en degelijk gereedschap.

PL INSTRUKCJA OBSLUGI

ZAKRES ZASTOSOWANIA Okulary ochronne z przezroczystymi i brązowymi soczewkami są przeznaczone do ochrony oczu przed odpyrkami, przed zagrożeniem mechanicznym w zakładach przemysłowych, laboratoriach, środowiskach edukacyjnych, majsterkowaniu itp. Sól jest zaprojektowany do soczewek przeciemiałczynki i laszanych, może być również stosowany w ochronny przed iradujacym światłem słonecznym w warunkach przemysłowych, szczególnie przy pracy na zewnątrz.

Środek ochrony indywidualnej należy nosić przez cały czas narazenia na ryzyko. Opuszcć miejsce pracy, jeśli wystąpią zawroty głowy, podrażnienie lub jeśli okulary zostaną uszkodzone. Soczewki wykonywane są z odpornego na uderzenia poliwęglanu. Ten sprzęt do ochrony oczu nie należy używać do prac spawalniczych. Okulary (oprawki i soczewki) spełniają wymagania zgodnie z normą EN166:2001 i rozporządzeniem (UE) 2016/425. Soczewki przeciemiałczynki i laszane mają zastosowanie w celu zmniejszenia oślepiającego światła słonecznego w warunkach przemysłowych, szczególnie przy pracy na zewnątrz.

UŻYTKOWNIENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA Podczas użytkowania upewnij się, aby okulary wygodnie przylegały do oczu. Gdy nie są używane lub podczas transportu, muszą być przechowywane w etui, chronione przed promieniami słonecznymi, z dala od substancji chemicznych i ściernych, w czystym, suchym i wolnym od pyłu otoczeniu. Aby wyczyścić, opłukaj w 1% roztworze neutralnego detergentu i osuszmy miękką, nieszczepiającą się szmatką. NIE UŻYWAJ materiałów ściernych. W razie potrzeby może być stosowany nieagresywny płyn do czyszczenia okularów. W normalnych warunkach, okulary powinny zapewniać odpowiednią ochronę przez 2-3 lata od daty produkcji. Data produkcji jest podana na SÓI ze wskazaniem miesiąca i roku lub na opakowaniu jako MM/RR.

OSTRZEŻENIE:

- SÓI nie nadaje się do bezopornej obserwacji i obserwacji źródła światła, takich jak bezpośrednich promieni słonecznych, wysokoprężnych lamp ksenonowych lukowych, lampy dużej mocy itp.
- Środek ochrony indywidualnej nie ma właściwości przeciawieglanych i nie nadaje się do stosowania w gorących/wilgotnych środowiskach pracy, gdzie może podlegać kondensacji i zakłócić widoczność użytkownika.
- SÓI nie nadaje się do pracy w środowiskach chemicznych i nie zapewnia ochrony przed promieniami podczerwonymi, promieniowaniem jonowym, promieniami rentgenowskimi, promieniami laserywnymi i promieniami podczerwymi o niskiej temperaturze, emitowanym przez źródła o niskiej temperaturze.
- W kontakcie ze skóra okulary może powodować reakcję alergiczną w wrażliwych osób. W takim przypadku, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nosić zawsze okulary odpowiedniego rozmiaru. To zachęca do ich stosowania, zwiększając bezpieczeństwo.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
- Aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy, należy nosić okulary bez przeryw.
- Korowce soczewki zapewniają jedynie ochronę wskazaną na oznakowaniu (patrz Tabela I).
- Nie należy nosić okularów, jeśli oprawka jest uszkodzona lub złamana.
- Nie nosić okularów, jeśli soczewki są matowe, uszkodzone lub porysowane - w takich przypadkach należy je wymienić.
- Nie należy nosić okularów, jeśli widać nie poprawi się po oczyszczeniu.
- Zawsze wykonać pełną i natychmiastową wymianę okularów, jeśli okulary jest porwany lub uszkodzony.
-

I ISTRUZIONI PER L'USO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli occhiali di protezione con lenti trasparenti e ambre sono pensati per proteggere gli occhi dalle particelle volanti contro il rischio meccanico in stabilimenti industriali, laboratori, ambienti didattici, attività di bricolage ecc.

Il DPI designato nei derivati di lenti fumé e a specchio può inoltre essere utilizzato per ridurre la luce abbagliante delle luci in contesti industriali, in particolare negli ambienti esterni.

Il DPI deve essere indossato per l'intera durata dell'esposizione a rischi. Abbandonare l'area di lavoro se si avvertono accenti, caso di irritazione o qualora gli occhiali risultino danneggiati. Le lenti sono realizzate in policarbonato resistente agli urti. Questo dispositivo di protezione degli occhi non deve essere utilizzato per eseguire operazioni di saldatura. Gli occhiali (montatura e lenti) sono certificati in conformità alla norma EN166:2001 e al regolamento (UE) 2016/425. I derivati delle lenti fumé e a specchio sono utilizzabili per ridurre la luce abbagliante delle sole nei contesti industriali, in particolare negli ambienti esterni.

USO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Non indossare gli occhiali casualmente comodamente sugli occhi. Quando non vengono utilizzati o durante il trasporto, gli stessi vanno riposti in una custodia, al riparo dalla luce solare, lontano da sostanze chimiche e abrasive, in un ambiente pulito, asciutto e privo di polvere.

Il DPI deve essere pulito con una soluzione all'1% di detergente neutro e asciugare con un panno morbido privo di lanugine. NON USARE prodotti abrasivi. All'occorrenza, può essere utilizzato un disinfettante domestico non aggressivo. In circostanze normali, gli occhiali devono offrire una protezione adeguata per 2-3 anni dalla data di produzione. La data di produzione è riportata sul DPI con l'indicazione del mese e dell'anno o sulla confezione come MM/AA.

AVVERTENZA:

Il DPI non è adatto per l'osservazione diretta di sorgenti di luce intensa, quali luce solare diretta, lampade ad arco xeno ad alta pressione, lampade alogene ecc.

Il DPI non ha proprietà antiriflettore e non è idoneo per un utilizzo in ambienti di lavoro caldi/umidi; dovrà essere soggetto alla formazione di condensa e compromettere la visione dell'antiriflettore.

Il DPI non è idoneo per applicazioni di saldatura e non offre protezione da raggi infrarossi, radiazioni nucleari, raggi X, raggi laser e raggi infrarossa a bassa temperatura emessi da fonti a bassa temperatura.

- A contatto con la pelle, la montatura può causare reazioni allergiche negli individui sensibili. In questo caso, consultare un medico.

- Indossare sempre occhiali della giusta misura. Ciò ne incoraggia l'utilizzo, aumentando pertanto la sicurezza durante l'uso.

- Per una protezione ottimale durante il lavoro, indossare gli occhiali ininterrottamente.

- Le lenti colorate fonoiscono unicamente la protezione indicata sulla marcatura (vedi Tabella 1).

- Non indossare gli occhiali se la montatura risulta danneggiata o spezzata.

- Non indossare gli occhiali se le lenti risultano opache, danneggiate o graffiate - in questi casi sostituirle.

- Non indossare gli occhiali se la visione non migliora con la pulizia.

- Prevedere sempre alla sostituzione completa e immediata degli occhiali se l'oculare presenta graffi e danni.

- Gli occhiali di protezione dalle particelle ad alta velocità indossati sopra o occhiali da vista standard possono trasmettere urti, causando dunque l'utilizzatore a rischi.

Quando si richieda una protezione da particelle ad alta velocità, gli occhiali previsti devono essere marcati con la lettera T subito dopo la lettera relativa all'urto, ovvero FT, DVT o AT.

- Se l'oculare e la montatura non condividono i simboli F, B e A, all'interno DPI dovrà essere assegnato il livello inferiore.

- Gli occhiali di classe ottica 3 non sono pensati per un utilizzo a lungo termine.

- Qualora la lettera relativa agli urti non sia seguita dalla lettera T, gli occhiali dovranno essere utilizzati esclusivamente come protezione contro le particelle ad alta velocità a temperatura ambiente, per proteggere l'operatore fornitoro.

- Accertarsi di seguire tutte le istruzioni e osservare tutte le avvertenze - Utilizzo non corretto di questo prodotto può mettere in pericolo la salute di chi lo indossa.

- Non sono disponibili ricambi o accessori per questi occhiali - non modificare il DPI. Conservare le presenti informazioni.

Modello	Colore lenti	Marcatura montatura	Marcatura lenti
7061TC	TRASPARENTE	☒ Beta EN166 F CE	2C-1.2 ☒ Beta 1 F

Spiegazione della marcatura secondo le indicazioni riportate sugli occhiali:

Marcatura montatura	Marcatura lenti
☒ Beta	Marchio del produttore
EN166	Numero della norma europea armonizzata
3	Protezione contro i liquidi (goccioline)
4	Opzione di protezione contro la polvere
R	Resistenza agli impatti: S = robustezza incrementata (Ø 22 mm a 5,1 m/s) F = impatto a bassa energia (Ø 6 mm a 45 m/s) B = impatto a media energia (Ø 6 mm a 120 m/s)
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme
cc	Codice di conformità indicante il soddisfacimento dei requisiti del Regolamento (UE) 2016/425

Marcatura montatura	Marcatura lenti
X-Y	Scala N°: X = Solo numero di gradazione. Filtri per la saldatura (EN169) 2-Y = Protezione da UV. Y come numero di codice (EN170) 2C-Y = Protezione da UV, con un buon riconoscimento del colore. Y come numero di codice (EN170) 5-Y = Protezione contro il abbagliamento solare. Y come numero di codice (EN172)

Marcatura montatura	Marcatura lenti
☒ Beta	Marchio del produttore
1	Classe ottica: 1= potere rifrattivo + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/2 2= potere rifrattivo + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm/1

Marcatura montatura	Marcatura lenti
F	Resistenza agli impatti F = resistenza a impatto a bassa energia S = robustezza incrementata B = impatto a media energia (Ø 6 mm a 120 m/s)
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme

Marcatura montatura	Marcatura lenti
☒ Beta	Marchio del produttore
1	Classe ottica: 1= pouvoir de réfraction + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/1 2= pouvoir de réfraction + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm/1

Marcatura montatura	Marcatura lenti
F	Resistenza agli impatti F = résistance aux impacts à basse énergie S = robustesse augmentée B = impacte a media energia (Ø 6 mm a 120 m/s)
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme

Ente notificato: INSPEC International B.V. Beechavenue 54, 1119 PW Schiphol-Rijk, Netherlands Notified. Body number 2849.

Dichiarazione di conformità: La dichiarazione di conformità è disponibile collegandosi alla scheda prodotto del sito www.beta-tools.com

Compatibilità della marcatura:
Se l'oculare e la montatura non condividono i simboli F, B e A, all'interno DPI dovrà essere assegnato il livello inferiore.

SEMPRE:

- Prevenire gli incidenti: utilizzare un dispositivo di protezione degli occhi adeguato.
- Utilizzare anche altri dispositivi di protezione individuale ove opportuno o richiesto.
- Assicurarsi che il luogo di lavoro sia ordinato.
- Seguire le istruzioni di sicurezza e operative.
- La trefa è attiva conigliera.
- Utilizzare attrezzi condati e validi.

EN INSTRUCTIONS FOR USE

FIELD OF APPLICATION

The safety spectacle in clear and amber lens are designed to protect the eyes from flying particles against mechanical risk in industrial, laboratories, educational establishments, DIY activities etc.

The intended PPE in the smoke and mirror lens derivatives can also be used to reduce sun glare in industrial settings especially in outdoor environments additionally.

It must be worn for the whole duration of exposure to hazards, leave the work area if dizziness or irritation occurs, or if the spectacle/oggle becomes damaged. The lenses are made of impact-resistant polycarbonate. This eye protector is not intended for welding use.

USAGE, STORAGE, AND MAINTENANCE

In use, ensure the eye protector fits comfortably over the eyes. This eye protector should be used only in a case, out of direct sunlight, away from chemicals and abrasive substances, in a clean, dry, dust-free environment when not in use or during transportation.

To clean, rinse in a 1% solution of mild detergent and dry with a dry fluff-free soft cloth. DO NOT USE abrasive cleaners. If necessary, a non-aggressive household disinfectant may be used.

Under normal circumstances the eye protector should offer adequate protection for 2-3 years from manufacturers date. Manufacturer date can be found on the PPE as date clock (present as month and year) or on the packaging present as MMYY.

WARNING:

The PPE is not suitable for direct viewing of bright sources like direct sunlight, xenon high pressure arc lamps and Solaria lamp etc.

The PPE does not have anti-og property, it is not suitable for both/multi working environment where it is likely to develop mist on the PPE and affect vision of user.

The PPE is not suitable for welding application and offer no protection against IR radiation, nuclear radiation, X-rays, laser beams and low energetic infrared (IR) radiation emitted by high temperature.

- When in contact with the skin the frame may cause allergic reactions to susceptible individuals. If this is the case doctor's advice should be sought.

- always wear well-fitting spectacle/oggle, this will encourage wearing and therefore will increase their safety.

- for optimum protection when working, wear the spectacle/oggle continuously.

- colored lens only provide protection against intended protection stated on its marking (see Table 1).

- Porter systématiquement using the spectacle/oggle if the frame is broken or snapped.

- do not continue using the eyewear if the lenses are old, damaged or scratched-replace them.

- do not continue using the eyewear if cleaning does not improve vision.

- always replace the complete eye protectors immediately if the ocular become scratch and damage.

- the spectacle/oggles for protection against high speed particles worn over standard optical/matic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.

- if protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected spectacle/oggle should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT.

- If the symbol F, B and A are not complete on the ocular and frame then it is the lower level which shall be assigned to the complete eye.

- Optical class 3 oculars are not intended for long term use.

- If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature. If in doubt, consult your supplier.

- Ensure that you follow all instructions and warnings - improper use of this product may endanger the wearer's health.

- There is no spare component or accessories of this spectacle/oggles, do not modify the PPE.

- Si la lettre relative aux chocs n'est pas suivie de la lettre T, les lunettes devront être utilisées exclusivement comme protection contre les particules à haute vitesse à température ambiante. En cas de doute, consulter le fournisseur.

- S'assurer de bien observer toutes les instructions et de respecter toutes les mises en garde l'utilisation inappropriée de ce produit peut compromettre la santé de l'opérateur qui le porte.

- Des pièces de rechange ou accessoires ne sont pas disponibles pour ces lunettes - ne pas modifier l'EP.

- Conserver les présentes informations.

Model	Lens Color	Frame Marking	Lens Marking
7061TC	CLEAR	☒ Beta EN166 F CE	2C-1.2 ☒ Beta 1 F

Explanation of marking as indicated on the spectacle/oggles:

Frame Marking	Manufacturer mark
☒ Beta	Manufacturer mark
EN166	Number of the harmonized European standard
3	Liquid droplet protection
4	Dust protection option
R	Impact resistance: S = increased strength (Ø 22 mm ball at 5.1 m/s) F = low impact energy (Ø 6 mm ball at 45 m/s) B = medium impact (Ø 6 mm ball at 120 m/s)
T	Impact under extreme temperature option
cc	Conformity code to show that the requirements of Regulation UE 2016/425

Frame Marking	Scale No.
X-Y	X = shade number only. Welding filters (EN169) 2-Y = Protection da UV. Y as code number (EN170) 2C-Y = UV protection, with good color recognition. Y as code number (EN170) 5-Y = sunglare protection. Y as code number (EN172)

Marcatura montatura	Manufacturers mark
☒ Beta	Manufacturers mark
1	Optical class: 1= refractive value + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/2 2= refractive value + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm/1

Marcatura montatura	Impact resist.
F	F = low impact resistance S = increase robustness B = medium impact (Ø 6 mm ball at 120 m/s)
T	Impact under extreme temperature option

Marcatura montatura	Classe ottica:
1	1= pouvoir de réfraction + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/1 2= pouvoir de réfraction + 0,12 dpt, 0,12 dpt, 0,12 cm/1

Marcatura montatura	Resistenza aux impacts
F	F = résistance aux impacts à basse énergie S = robustesse augmentée B = moyenne énergie d'impact (Ø 6 mm a 120 m/s)
T	Resistance aux impacts à températures extrêmes

Notified Body: INSPEC International B.V. Beechavenue 54, 1119 PW Schiphol-Rijk, Netherlands Notified. Body number 2849.

Declaration of conformity: The declaration of conformity is available connecting to the product sheet in the website www.beta-tools.com

Compatibility of Marking :

- If the symbol F, B and A are not common to both the ocular and the frame, then it is the lower level which shall be assigned to the complete eye protector.

ALWAYS:

- Prevent accidents: use good eye protection
- Use other personal protection equipment as well where appropriate or required.
- Make sure the workplace is tidy.
- Follow safety and operating instructions.
- Use haste less speed.
- Use suitable and sound tools.

Compatibilité du marquage :

- Si les verres et la monture ne partagent pas les symboles F, B et A, tout l'EPI devra être assigné au niveau inférieur.

TOUJOURS:

- Prévenir les accidents : utiliser un équipement de protection des yeux approprié.
- Utiliser aussi d'autres équipements de protection individuelle si cela est opportun ou requis.
- S'assurer que le milieu de travail soit en ordre.
- Respecter les instructions de sécurité et de fonctionnement.
- La hâte est mauvaise conseillée.
- Utiliser des outils appropriés et valides.

F MODE D'EMPLOI

DOMAINE D'APPLICATION

Les lunettes de protection avec verres transparents et ambrés sont conçues pour protéger les yeux contre les particules volantes et le risque mécanique dans les établissements industriels, les laboratoires, les lieux d'apprentissage, les activités de bricolage etc.

L'EPi conçu dans les variantes de verres fumés et miroirs peut également être utilisé pour réduire l'éblouissement du soleil dans les contextes industriels, notamment en extérieur.

L'EPi doit être porté pour toute la durée de l'exposition aux risques. Abandonner la zone de travail si vous vous sentez vertiges, irritation ou si les lunettes sont endommagées. Les verres sont réalisés en polycarbonate résistant aux chocs. Cet équipement de protection des yeux ne doit pas être utilisé pour des opérations de soudage. Les lunettes (monture et verres) sont certifiées dans le respect de la norme EN166:2001 et du règlement (UE) 2016/425. Les dérivés des lunettes fumées et miroirs sont utilisables pour réduire l'éblouissement du soleil dans les contextes industriels, notamment en extérieur.

UTILISATION, CONSERVATION ET MAINTENANCE

Utiliser l'oculaire uniquement lorsque les lunettes sont parfaitement sèyantes sur les yeux. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou pendant le transport, les lunettes doivent être placées dans un étui, à l'abri de la lumière du soleil, loin des substances chimiques et abrasives, dans un lieu propre, sec et sans pollution.

Under normal circumstances the eye protector should offer adequate protection for 2-3 years from manufacturers date. Manufacturer date can be found on the PPE as date clock (present as month and year) or on the packaging present as MMYY.

MISE EN GARDE:

L'EPi n'est pas adapté à l'observation directe des sources lumineuses intenses telles que la lumière directe du soleil, les lampes à arc au xénon à haute pression, les lampes solaires etc.

L'EPi présente pas de propriétés anti-og et n'est pas agit à une utilisation dans les milieux de travail chauds/umides où il peut subir la formation de condensation et compromettre la vision de l'utilisateur.

L'EPi n'est pas agit aux applications de soudage et n'offre pas de protection contre les rayonnements infrarouges, les rayonnements nucléaires, les rayons X, les rayons laser et les rayonnements infrarouges à faible température émis par des sources à basse température.

- En contact avec la peau, la monture peut provoquer des réactions allergiques chez les sujets sensibles. Le cas échéant, consulter un médecin.

- Porter systématiquement using the lunettes si le cadre est cassé ou cassé.

- do not continue using the eyewear if the lenses are old, damaged or scratched-replace them.

- do not continue using the eyewear if cleaning does not improve vision.

- always replace the complete eye protectors immediately if the ocular become scratch and damage.

- the spectacle/oggles for protection against high speed particles worn over standard optical/matic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.

- if protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected spectacle/oggle should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT.

- If the symbol F, B and A are not complete on the ocular and frame then it is the lower level which shall be assigned to the complete eye.

- Optical class 3 oculars are not intended for long term use.

- If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature. If in doubt, consult your supplier.

- Ensure that you follow all instructions and warnings - improper use of this product may endanger the wearer's health.

- There is no spare component or accessories of this spectacle/oggles, do not modify the PPE.

- Si la lettre relative aux chocs n'est pas suivie de la lettre T, les lunettes devront être utilisées exclusivement comme protection contre les particules à haute vitesse à température ambiante. En cas de doute, consulter le fournisseur.

- S'assurer de bien observer toutes les instructions et de respecter toutes les mises en garde l'utilisation inappropriée de ce produit peut compromettre la santé de l'opérateur qui le porte.

- Des pièces de rechange ou accessoires ne sont pas disponibles pour ces lunettes - ne pas modifier l'EPi.

- Conserver les présentes informations.

Model	Colours verres	Marquage monture	Marquage verres
7061TC	TRANSPARENT	☒ Beta EN166 F CE	2C-1.2 ☒ Beta 1 F

Explication du marquage selon les indications reportées sur les lunettes:

Marquage monture	Marque du fabricant
☒ Beta	Marque du fabricant
EN166	Numéro de la norme européenne harmonisée
3	Protection contre les liquides (gouttes)
4	Option de protection contre la poussière
R	Résistance aux impacts: S = robustesse augmentée (Ø 22 mm à 5,1 m/s) F = faible énergie d'impact (Ø 6 mm à 45 m/s) B = moyenne énergie d'impact (Ø 6 mm à 120 m/s)
T	Résistance aux impacts à températures extrêmes
cc	Codex de conformité indiquant le respect des conditions requises du Règlement (UE) 2016/425

Modèle	Couleur verres	Marquage monture	Marquage verres
7061TC	TRANSPARENT	☒ Beta EN166 F CE	2C-1.2 ☒ Beta 1 F

Legende der auf der Brille angebrachte Kennzeichnung:

Kennzeichnung Brillenfassung	Markenzeichen des Herstellers
☒ Beta	Markenzeichen des Herstellers
EN166	Harmonisierte Norm der EU
3	Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen)
4	Schutz gegen Staub (Option)
F	Stoßfestigkeit: S = erhöhte Festigkeit (Ø 22 mm bei 5,1 m/s) F = Stöße mit geringerer Energie (Ø 6 mm bei 45 m/s) B = Stöße mit mittlerer Energie (Ø 6 mm bei 120 m/s)
T	Festigkeit gegen Stöße bei hohen Temperaturen
cc	Code zur Entsprechung der Voraussetzungen der EU-Norm 2016/425

Modèle	Couleur verres	Marquage monture	Marquage verres
7061TC	TRANSPARENT	☒ Beta EN166 F CE	2C-1.2 ☒ Beta 1 F

Legende der auf der Brille angebrachte Kennzeichnung:

Kennzeichnung Brillenfassung	Markenzeichen des Herstellers
☒ Beta	Markenzeichen des Herstellers
EN166	Harmonisierte Norm der EU
3	Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen)
4	Schutz gegen Staub (Option)
F	Stoßfestigkeit: S = erhöhte Festigkeit (Ø 22 mm bei 5,1 m/s) F = Stöße mit geringerer Energie (Ø 6 mm bei 45 m/s) B = Stöße mit mittlerer Energie (Ø 6 mm bei 120 m/s)
T	Festigkeit gegen Stöße bei hohen Temperaturen
cc	Code zur Entsprechung der Voraussetzungen der EU-Norm 2016/425

Modèle	Couleur verres	Marquage monture	Marquage verres
7061TC	TRANSPARENT	☒ Beta EN166 F CE	2C-1.2 ☒ Beta 1 F

Legende der auf der Brille angebrachte Kennzeichnung:

Kennzeichnung Brillenfassung	Markenzeichen des Herstellers
☒ Beta	Markenzeichen des Herstellers
EN166	Harmonisierte Norm der EU
3	Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen)
4	Schutz gegen Staub (Option)
F	Stoßfestigkeit: S = erhöhte Festigkeit (Ø 22 mm bei 5,1 m/s) F = Stöße mit geringerer Energie (Ø 6 mm bei 45 m/s) B = Stöße mit mittlerer Energie (Ø 6 mm bei 120 m/s)
T	Festigkeit gegen Stöße bei hohen Temperaturen
cc	Code zur Entsprechung der Voraussetzungen der EU-Norm 2016/425

Modèle	Couleur verres	Marquage monture	Marquage verres
7061TC	TRANSPARENT	☒ Beta EN166 F CE	2C-1.2 ☒ Beta 1 F

Legende der auf der Brille angebrachte Kennzeichnung:

Kennzeichnung Brillenfassung	Markenzeichen des Herstellers
☒ Beta	Markenzeichen des Herstellers
EN166	Harmonisierte Norm der EU
3	Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen)
4	Schutz gegen Staub (Option)
F	Stoßfestigkeit: S = erhöhte Festigkeit (Ø 22 mm bei 5,1 m/s) F = Stöße mit geringerer Energie (Ø 6 mm bei 45 m/s) B = Stöße mit mittlerer Energie (Ø 6 mm bei 120 m/s)
T	Festigkeit gegen Stöße bei hohen Temperaturen
cc	Code zur Entsprechung der Voraussetzungen der EU-Norm 2016/425

Notified Body: INSPEC International B.V. Beechavenue 54, 1119 PW Schiphol-Rijk, Netherlands Notified. Body number 2849.

Déclaration de conformité: La déclaration de conformité est disponible en se connectant à la fiche produit du site www.beta-tools.com

Compatibilité du marquage :

- Si les verres et la monture ne partagent pas les symboles F, B et A, tout l'EPI devra être assigné au niveau inférieur.

TOUJOURS:

- Prévenir les accidents : utiliser un équipement de protection des yeux approprié.
- Utiliser aussi d'autres équipements de protection individuelle si cela est opportun ou requis.
- S'assurer que le milieu de travail soit en ordre.
- Suivre les instructions de sécurité et de fonctionnement.
- La hâte est mauvaise conseillée.
- Utiliser des outils appropriés et valides.

D GEBRAUCHSANWEISUNG

ANWENDUNGSBEREICH

Die Schutzbrillen bzw. persönliche Schutzausrüstungen (PSA) mit klaren und bernsteinfarbenen Gläsern wurden mit dem Ziel konzipiert, die Augen vor fliegenden Partikeln und allen Gefahren mechanischer Art zu schützen, während in Arbeitsbereichen der Industrie, in Labors, in Schulungs- und Ausbildungsbetrieben sowie beim Heimwerkern auftreten können.

Die Ausführungen mit rauchfarbenen und verspiegelten Gläsern können zudem eingesetzt werden, um in Industrieambianten und in allen Außenambianten präsenten Sonnenlicht abzublenken.

Die Schutzbrille bzw. persönliche Schutzausrüstung muss während der gesamten Zeit der Gefahrenausbeziehung getragen werden. Verlassen Sie den Arbeitsplatz, falls Sie Schweißel oder Augenerreger versprühen sollten oder wenn die Schutzbrille beschädigt sein sollte. Die Gläser bestehen aus stoßfestem Polycarbonat. Die Schutzbrille darf nicht bei Schweißarbeiten eingesetzt werden. Die Schutzbrillen (Fassung, Gläser) entsprechen der Norm EN166:2001 und der EU-Verordnung 2016/425. Die Ausführungen mit rauchfarbenen und verspiegelten Gläsern können zudem eingesetzt werden, um in Industrieambianten und in allen Außenambianten präsenten Sonnenlicht abzublenken.

ANWENDUNG, AUFBEWAHRUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie sich während der Anwendung