



SC/SP/8517DF/01
Data 03/02/2020

SPECIFICA PRODOTTO

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE


Informazioni tecniche

Condizioni d'uso previste e limiti operativi

Prescrizioni per gli operatori

Rischi residui

Modalità e frequenza delle ispezioni periodiche d'idoneità

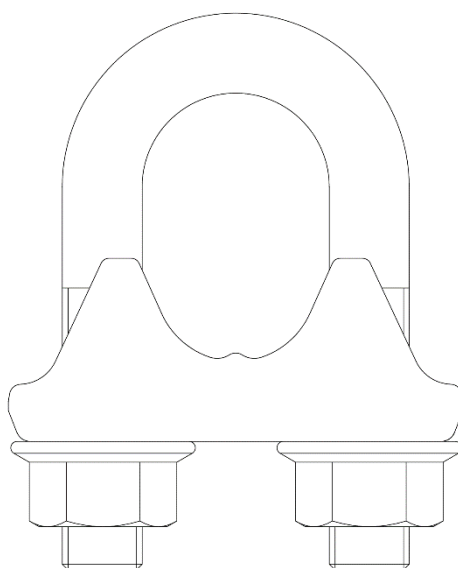

MORSETTI IN ACCIAIO **ARTICOLO 8517DF**

La lingua originale della presente specifica è quella Italiana.

Sede produttiva **Accessori per funi ROBUR**
Zona Industriale – C.da S. Nicola
67039 SULMONA (L'AQUILA)
Tel. +39.0864.2504.1 – Fax +39.0864.253132
www.beta-tools.com – info@roburitaly.com

1) CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ACCESSORIO

Materiale: CAVALLOTTO acciaio classe resistenza 3.6
PONTE acciaio classe resistenza 3.6
DADO acciaio classe resistenza 8

Trattamento Superficiale: Zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042

Il collaudo viene eseguito in base a specifiche e regole interne in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

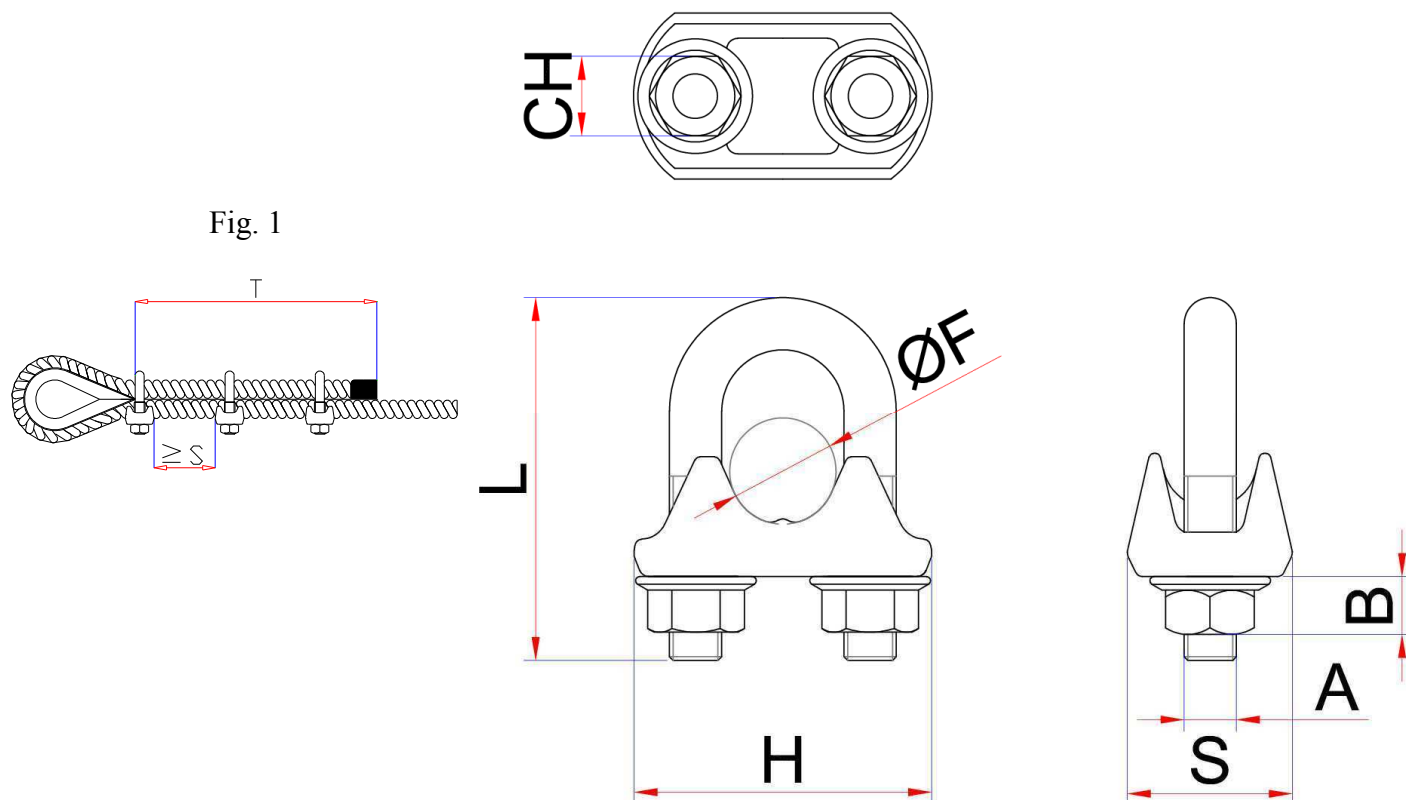


TABELLA "A"

MISURA	ØF		A	B	CH	H	L	S	T	C Nm	N pz	g	CODICE
	mm	Poll.											
6	6	1/4	M 6	5.5	10	29	32	19	250	3.8	6	35	085170066
8	8	5/16	M 6	5.5	10	32	36	20	265	3.8	6	45	085170068
10	10	3/8	M 8	7.0	13	36	46	23	290	9.2	6	75	085170070

Le quote indicate sono espresse in mm.

C = Coppia di serraggio dado (Newton metro)

N = Numero minimo di morsetti per asola consigliati

T = Lunghezza minima del tratto terminale della fune (vedi figura 1 pag.3)

N.B. La coppia di serraggio del dado è stata calcolata considerando un coefficiente di attrito dell'accoppiamento dado-vite pari a 0.14, valevole per condizioni standard di fornitura. L'uso del morsetto in condizioni diverse dallo standard di fornitura (es. ingrassaggio della filettatura del cavallotto) comporta un diverso coefficiente d'attrito, peraltro difficilmente misurabile, da cui ne consegue un diverso valore della coppia di serraggio.

Definizioni:

- **Morsetto:** gruppo costituito da un cavallotto filettato, un corpo e dadi che consentono la compressione assieme di due parti di fune quando si serrano i dadi.
- **Coppia di serraggio:** è il prodotto tra la forza impiegata per serrare una vite e la lunghezza della leva con la quale si applica.
- **Redancia:** è un anello che viene posto all'interno dell'asola di un cavo per proteggerlo dall'usura dovuta allo sfregamento con altri elementi, garantendone così l'integrità nel tempo. Ha la forma a goccia e la sezione a U, che deve essere di misura adeguata al cavo che vi deve trovare alloggio.
- **Ispezione:** controllo visivo relativo allo stato del morsetto per individuare evidenti danneggiamenti o usure che possono alterarne l'utilizzo.
- **Esame accurato:** esame visivo effettuato da una persona competente e, se necessario, coadiuvato da altri mezzi, quali i controlli non-distruttivi, al fine di individuare danneggiamenti o usure che possono alterare l'utilizzo del componente.
- **Persona competente:** persona designata, istruita correttamente, qualificata per conoscenza ed esperienza pratica, che ha ricevuto le istruzioni necessarie per eseguire le prove e gli esami richiesti.

2) SPECIFICHE DI COLLAUDO

L'accessorio è sottoposto a una serie di controlli a campione per accertarne la funzionalità prestazionale e la rispondenza alle specifiche.

La numerosità dei campioni e i relativi piani di campionamento sono scelti in funzione della caratteristica da verificare in accordo e per quanto previsto dalla norma UNI ISO 2859/1, e i risultati archiviati nell'ufficio qualità dello stabilimento di Sulmona.


2.A Controllo visivo

Verifica la presenza di eventuali imperfezioni dovute a stampaggio, lavorazione meccanica, rivestimento superficiale e rispondenza della marcatura a disegni di fase interni.

3) COME LEGGERE LA MARCATURA

Sull'accessorio sono stampate in maniera indelebile marcature e sigle che identificano il prodotto e ne definiscono le caratteristiche e applicazioni.

- 1) Misura
- 2) Sigla produttore

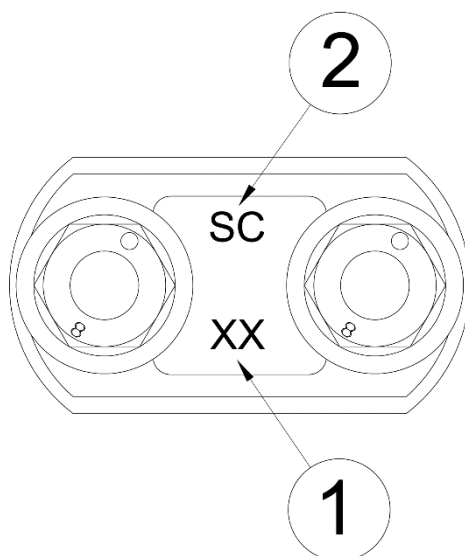

4) AVVERTENZE GENERALI

Il manuale deve essere custodito da persona responsabile allo scopo preposta, in un luogo idoneo, affinché esso risulti sempre disponibile per la consultazione nel miglior stato di conservazione. In caso di smarrimento o deterioramento, la documentazione dovrà essere prontamente sostituita scaricandola dal sito del costruttore: www.beta-tools.com

Il costruttore si riserva la proprietà materiale ed intellettuale del presente manuale e ne vieta la modifica, anche parziale, per fini commerciali.

Con riferimento a quanto riportato in queste istruzioni d'uso, la BETA UTENSILI SPA declina ogni responsabilità in caso di:

- uso degli accessori contrario alle leggi nazionali sulla sicurezza e sull'antinfortunistica;
- errata scelta o predisposizione dell'apparecchio con il quale saranno connessi;
- mancata o errata osservanza delle istruzioni per l'uso;
- modifiche agli accessori;
- uso improprio e omessa manutenzione ordinaria;
- uso combinato ad accessori non conformi.

!ATTENZIONE: I dati di marcatura non devono essere rimossi con molature o abrasioni, (neanche accidentali; i morsetti senza riferimenti di identificazione devono essere resi inutilizzabili e rottamati).

Non è consentito apporre caratteri aggiuntivi a quelli di fabbricazione.

5) CRITERI DI SCELTA

I parametri che devono essere attentamente considerati nella scelta dei morsetti sono:

5.A DIAMETRO DELLA FUNE

I morsetti devono essere scelti in funzione del diametro della fune da utilizzare (il diametro della fune deve corrispondere alla misura del morsetto).

ATTENZIONE: I morsetti sono adatti all'impiego con funi a trefoli in acciaio con anima in acciaio. Prima dell'uso con una specifica classe di fune si raccomanda di verificarne l'idoneità.

5.B ELEMENTO DI ACCOPPIAMENTO

Considerare che l'impiego dei morsetti comporta per la fune una perdita di resistenza indicativamente del 20-30%. Riferimento norma UNI EN 13411-5 punto 6.2.2

5.C TEMPERATURE D'IMPIEGO

La temperatura massima di utilizzo è +80 °C.

Per temperature al di sotto dello 0° utilizzare morsetti inox, quali ad esempio gli articoli 8216 etc.

5.D VITA E FREQUENZA DI UTILIZZO

L'accessorio lavora in perfetta efficienza fin quando restano invariate le sue caratteristiche geometriche e fisiche e resta costante la coppia di serraggio applicata.

Controllare quindi periodicamente lo stato di usura e la coppia di serraggio in funzione dell'uso.

6) CONDIZIONI NON AMMESSE

Non è consentito far lavorare i morsetti nei seguenti casi:

- quando la coppia di serraggio applicata è superiore a quella indicata nella “TABELLA A”;
- nella configurazione di asole con il numero di morsetti inferiore a quello previsto nella “TABELLA A”;
- a temperature diverse da quelle consentite;
- quando la direttrice delle forze non si sviluppa lungo l’asse principale della fune.

7) CONTROLLI PRELIMINARI

Prima della messa in servizio e/o del montaggio gli accessori devono essere controllati da una persona competente adeguatamente addestrata.

- Controllare l’integrità dei morsetti e in particolare che non vi siano tagli, piegature, incisioni, abrasioni, incrinature o cricche, filetti irregolari, corrosioni, bave taglienti, usure provocate dall’utilizzo o difetti dovuti a cattivo stoccaggio.
- Rilevare e registrare le dimensioni con riferimento alla “**tabella A**”.
- Controllare l’integrità della marcatura in tutte le sue parti, al fine di identificare con precisione l’accessorio in funzione dell’applicazione.
- Verificare la bontà dell’accoppiamento tra i filetti.

8) INSTALLAZIONE - ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Durante l’installazione dell’accessorio indossare i dispositivi di protezione adeguati: guanti, scarpe antinfortunistiche, elmetto, etc.

Utilizzare i morsetti per formare asole di funi metalliche da impiegare per l’ancoraggio e il tensionamento. Inserire all’interno delle asole apposite redance per evitare usure dovute a sfregamento con altri elementi. Considerare che il tratto rinviato della fune deve avere una lunghezza “T” (fig. 2), sufficiente a contenere almeno un numero minimo di morsetti, distanziati fra di loro di una quota maggiore o uguale alla loro larghezza “S”, come specificato nella tabella allegata (tabella “A”).



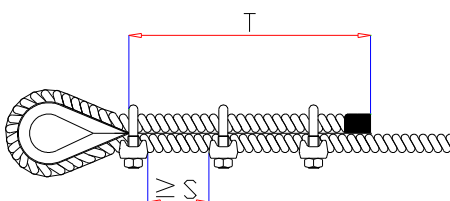


Fig. 2


Eseguire il montaggio in maniera corretta, posizionando i cavallotti sul tratto rinviato della fune (capo morto) e i ponti sul tratto in tiro, come da fig. 3.



CORRETTO



ERRATO



ERRATO

Fig. 3

ATTENZIONE: il montaggio errato riduce del 60% la resistenza dell'insieme rispetto al carico di rottura della fune.

Inserire la radancia nell'estremità ad asola della fune metallica. Applicare il primo morsetto a una distanza uguale alla larghezza "S" del corpo dall'estremità morta della fune (fig. 4).




Fig. 4

Applicare il cavallotto filettato sulla parte rinviata della fune (capo morto). La parte attiva della fune, quella che esercita la trazione, è supportata dal corpo del morsetto.

Serrare uniformemente i dadi, alternando l'applicazione della coppia fino al raggiungimento del valore indicato nella "TABELLA A".

Il secondo morsetto deve essere applicato il più vicino possibile al cappio o alla redancia, bloccando i dadi fermamente ma senza serrare (fig. 5).




Fig. 5

Gli altri morsetti devono essere montati tra il primo e il secondo, distanziati fra di loro di una quota maggiore o uguale alla loro larghezza "S" (fig. 6).




Fig. 6

Tendere l'imbando in modo da non creare pieghe o zone lasche sulla corda; quindi serrare uniformemente i dadi di ogni cavallotto filettato, alternando da un dado all'altro fino al raggiungimento della coppia raccomandata.

9) USO DELL'ACCESSORIO - PRESA E MANOVRA

Applicare il primo carico per provare il gruppo; questo carico dovrebbe essere di peso maggiore o uguale ai carichi previsti durante l'utilizzo.

Quindi controllare e riserrare i dadi alla coppia raccomandata.

Controllare periodicamente le condizioni della trazione, lo stato di conservazione degli elementi e il loro accoppiamento, in riferimento alla tabella interventi di manutenzione e controllo.

10) CONTROINDICAZIONI D'USO

L'utilizzo dell'accessorio per scopi non previsti, il suo uso in condizioni estremamente pericolose e la carenza di manutenzione possono comportare **gravi situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone esposte** e di danno per l'ambiente di lavoro, oltre che pregiudicare la funzionalità e la sicurezza effettiva del prodotto. Le azioni di seguito citate, che, ovviamente, non possono coprire l'intero arco di potenziali possibilità di **“cattivo uso”** dell'accessorio, costituiscono tuttavia quelle “ragionevolmente” più prevedibili. Quindi:

- NON utilizzare l'accessorio collegandolo ad apparecchiature di dimensioni, temperatura, punto d'aggancio e forma non idonei alle sue caratteristiche;
- NON utilizzare l'accessorio per il sollevamento;
- NON mettere in tensione apparecchiature che possono cambiare la loro configurazione statica, il loro baricentro o lo stato chimicofisico;
- NON utilizzare i morsetti con funi in acciaio ricoperte di plastica e funi in acciaio a spirale;
- NON utilizzare i morsetti per la realizzazione di tiranti “asola-asola” da impiegare nel sollevamento;
- NON utilizzare i morsetti per unire fra di loro due spezzoni di fune;
- NON utilizzare l'accessorio per il sollevamento o il trasporto di persone o animali;
- NON usare l'accessorio per trainare carichi vincolati;
- NON operare in aree dove è prescritto l'uso di componenti antideflagranti/antiscintilla o in presenza di forti campi magnetici;
- NON saldare sull'accessorio particolari metallici, né intervenire con riporti di saldatura o utilizzarlo come massa per saldatrici.

11) IDONEITÀ ALL'UTILIZZO

L'accessorio è stato sottoposto a collaudo a campione presso il costruttore per accertare la rispondenza funzionale e prestazionale dello stesso. L'attestato che accompagna la fornitura certifica il superamento con esito positivo dei test di collaudo. L'utilizzatore deve eseguire in ogni caso, prima di iniziare a operare, la verifica della rispondenza funzionale e prestazionale dell'accessorio installato per confermare l'idoneità all'impiego dell'intera installazione.

12) ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Comprende una serie di operazioni eseguite da personale competente istruito allo scopo, relative a controlli ed esami accurati durante l'impiego.

Di seguito l'elenco dei controlli da effettuare con cadenze indicate nella tabella **“Interventi di manutenzione e controllo”**.

- **VISIVO**: verificare l'assenza di difetti superficiali, quali cricche, incisioni, tagli o fessure, abrasioni.
- **CONDIZIONI DEL FILETTO**: esaminare lo stato del filetto, che non deve presentare usure, deformazioni e ammaccature, e l'accoppiamento deve essere preciso, stabile e senza eccessivo gioco.
- **DEFORMAZIONE**: verificare che l'accessorio non sia deformato, misurando con un calibro le dimensioni critiche, come indicato nella **tabella “A”**. NON sono tollerate deformazioni rispetto alle quote rilevate alla **prima messa in servizio**.
- **USURA**: verificare che i punti di contatto non siano usurati, misurando con un calibro le dimensioni critiche indicate nella **tabella “A”**.
- **STATO DI CONSERVAZIONE**: verificare l'assenza di ossidazione e corrosione soprattutto in caso di utilizzo all'aperto; verificare l'assenza di cricche con metodi idonei (es. liquidi penetranti).

Le registrazioni di questi controlli devono essere conservate.

Tabella interventi di manutenzione e controllo		
Tipi di controllo	Frequenza intervento	
	Trimestre	Anno
Controllo visivo, condizione del filetto	x	
Controllo coppia di serraggio	x	
Deformazione	x	
Usura	x	
Stato di conservazione		x

Nel caso in cui il morsetto sia sottoposto a un utilizzo gravoso, è necessario effettuare le verifiche di usura e stato di conservazione con maggiore frequenza.

Controllare le condizioni di serraggio a intervalli di tempo regolari.

13) DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE DELL'ACCESSORIO

L'accessorio deve essere demolito mediante taglio, in modo tale che non possa più essere utilizzato, sia al termine della vita prevista, che nel caso presenti:

- una deformazione permanente rispetto alla misura originale;
- eventuali cricche, distorsioni e/o se si riscontrano riduzioni di sezione rispetto alla misura originale;
- se le condizioni del filetto non garantiscono il perfetto accoppiamento tra le parti, filetti usurati, deformati, irregolari ecc.

**SC/SP/8517DF/01****Date 03/02/2020**

PRODUCT SPECIFICATIONS

OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS


Technical Specifications

Operating Conditions and Limits

Operator's Instructions

Residual Risks

How and how often periodical fitness inspections should be conducted

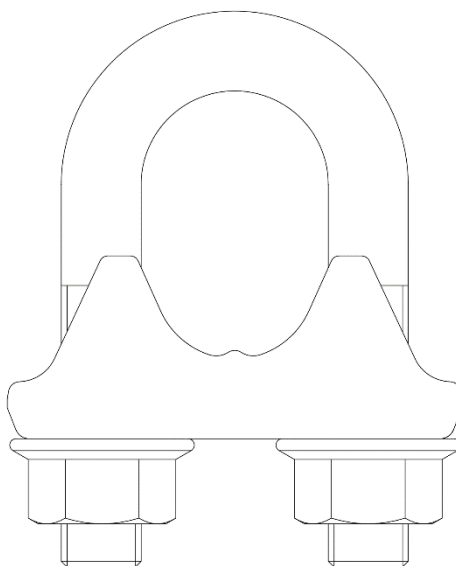

WIRE ROPE CLIPS WITH STEEL BODIES ITEM 8517DF

The original language of this technical specification is Italian

Manufacturing site **ROBUR wire rope accessories**

Zona Industriale – C.da S. Nicola

I-67039 SULMONA (L'AQUILA)

Tel. +39.(0)864.2504.1 – Fax +39.(0)864.253132

www.beta-tools.com – info@roburity.com

1) TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ACCESSORY

Material:

U-BOLT steel, strength class 3.6

BRIDGE steel, strength class 3.6

NUT steel, strength class 8

Surface Treatment:

Electrolytic galvanizing A2E EN ISO 4042

The test is performed on the basis of in-house specifications and rules in accordance with UNI EN ISO 9001.

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS:

Figure 1

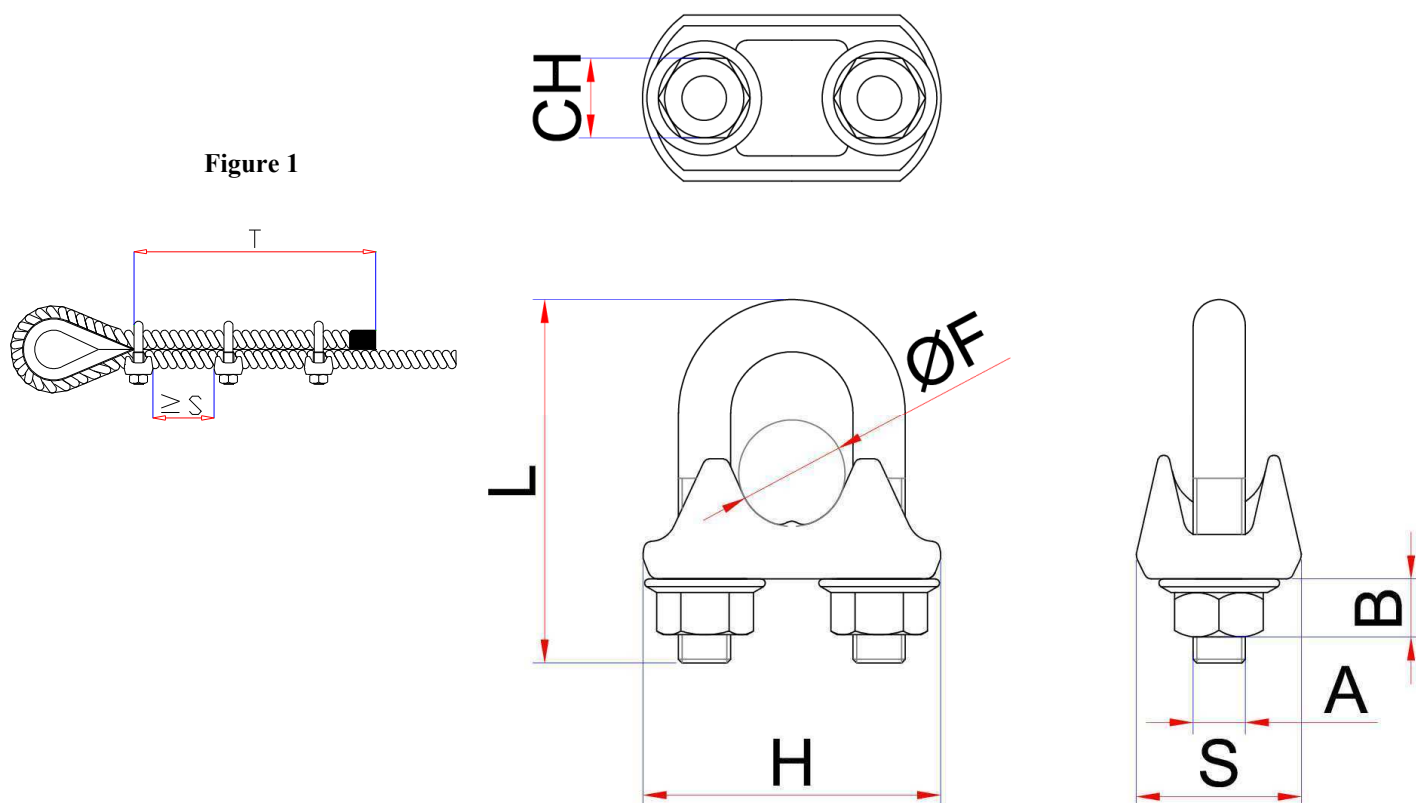


TABLE "A"

SIZE	ØF		A	B	CH	H	L	S	T	C Nm	N pz	 g	CODE
	mm	Inch.											
6	6	1/4	M 6	5.5	10	29	32	19	250	3.8	6	35	085170066
8	8	5/16	M 6	5.5	10	32	36	20	265	3.8	6	45	085170068
10	10	3/8	M 8	7.0	13	36	46	23	290	9.2	6	75	085170070

All measurements are expressed in mm.

C = Nut tightening torque (Newton metre)

N = Minimum number of wire rope clips recommended to mount on wire rope

T = Minimum length of end section of rope (see figure 1, page 3)

NB = The nut tightening torque was calculated on the basis of a nut/screw coupling friction coefficient of 0.14, which applies to standard terms and conditions. Using the wire rope clip under any conditions other than standard terms and conditions (e.g. U-bolt thread greasing) involves a different, hardly measurable friction coefficient, which results in a different tightening torque value.

Definitions:

- **Wire rope clip:** a unit composed of a threaded U-bolt, a body and nuts which allow two wire rope parts to be pressed together when tightening the nuts.
- **Tightening torque:** the product of the amount of force applied to tighten a screw and the length of the lever used to apply it.
- **Thimble:** a ring placed in the slot of a cable to protect it from wear caused by friction with other parts, thereby preserving it in time. It has a drop shape and a U section, which should suit the cable to fit in.
- **Inspection:** visual testing of the state of the wire rope clip, to check for clear damage or wear which may affect its use.
- **Accurate examination:** visual inspection performed by a trained person, supported, if need be, by any other instruments, including non-destructive testing, to check for damage or wear which may affect the use of the part.
- **Trained person:** a designated, suitably trained person who has proper know-how and practical expertise and has been given the instructions needed to perform any required tests and examinations.

2) TESTING SPECIFICATIONS

The accessory is subjected to several stringent spot checks for serviceability, performance and compliance with specifications.

The number of samples and the related sampling plans are chosen according to the characteristic to test under UNI ISO 2859/1, and the results are filed in the quality department of the factory in Sulmona.


2.A Visual test

Testing for defects resulting from forming, mechanical working, surface coating and correspondence between the marking and in-house drawings.

3) HOW TO READ MARKINGS

The accessory carries indelible marks and codes which identify the product and define the specifications and applications.

- 1) Size (wire rope diameter)
- 2) Manufacturer's mark

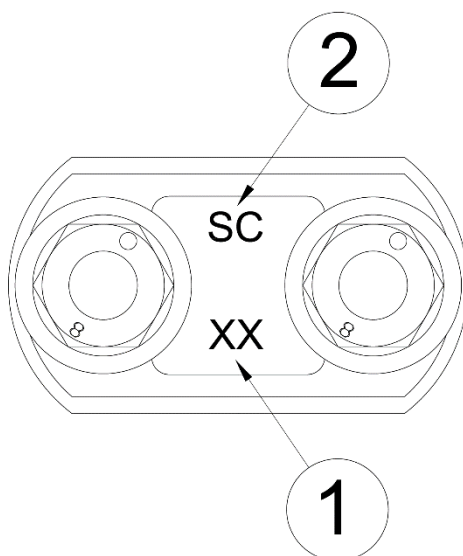

4) GENERAL WARNINGS

The manual must be kept by the person in charge in a suitable place and readily available for consultation, in optimal conditions. Should it be lost or damaged, the manual can easily be retrieved on the constructor's web site: www.beta-tools.com
the constructor retains all material and intellectual rights on the manual, and restricts its modification, albeit partial, for any commercial use.

As regards the information provided in these operating instructions, BETA UTENSILI SPA will accept no responsibility in the event of:

- any use of the accessories other than the uses under national safety and accident prevention laws;
- mistaken choice or arrangement of the apparatus they are going to be connected to;
- failure to comply with, or properly follow, the operating instructions;
- changes to the accessories;
- misuse or failure to carry out routine maintenance jobs;
- use with noncompliant accessories.

!CAUTION: The marking data should not be removed by grinding or abrasion (whether accidental or not – any wire rope clips that do not carry any identification references should be made unusable and scrapped).

No characters other than the manufacturer's may be affixed.

5) SELECTION CRITERIA

The following parameters should be carefully considered in choosing the wire rope clips:

5.A WIRE ROPE DIAMETER

The wire rope clips should be chosen according to the diameter of the wire rope to use (the wire rope diameter should match the wire rope size).

WARNING: These grips are for use with steel cored stranded steel wire ropes. Before use with a specific wire rope class it is recommended to verify the suitability.

5.B CONNECTING PART

It should be considered that using the clips will cause the wire rope to lose approximately 20-30% of its resistance. Standard reference: UNI EN 13411-5, point 6.2.2.

5.C OPERATING TEMPERATURES

The maximum operating temperature is +80 °C.

For applications under 0 °C please use our inox items 8216, etc.

5.D LIFE AND FREQUENCY OF USE

The accessory is perfectly serviceable as long as its geometric and physical characteristics remain unchanged and the applied tightening torque remains constant.

Hence periodically check the wear and tightening torque according to use.

6) NONPERMISSIBLE CONDITIONS

The wire rope clips should not be operated under the following circumstances:

- when the applied tightening torque exceeds the tightening torque stated in “TABLE A”;
- in the configuration of slots with a number of wire rope clips smaller than the number stated in “TABLE A”;
- when the wire rope clips are operated under any temperatures other than the permissible temperatures;
- when the directrix of forces does not develop along the main axis of the wire rope.

7) PRELIMINARY TESTS

Before the accessories are operated and/or assembled, they should be tested by a suitably trained person.

- Check the state of the wire rope clips; in particular make sure that they are free from cuts, bends, indentations, abrasions, cracks, irregular threads, corruptions, sharp burrs, wear or defects resulting from improper storage.
- Measure and record the dimensions according to **Table “A”**.
- Check the state of all the parts of the marking, so that the accessory can be accurately identified according to application.
- Make sure that the threads fit.

8) INSTALLATION - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

During the installation of the accessory please use adequate Personal Protective Equipment: gloves, safety shoes, helmet, etc.

Use the wire rope clips to make slots of metal wire ropes for use in anchoring and pulling.

Fit suitable thimbles into the slots, to prevent wear as caused by friction with other parts.

It should be considered that the end part of the wire rope should have a T-length (fig. 2), enough to hold at least a minimum number of wire rope clips, placed at a distance which exceeds or is equal to their S-width from each other, as specified in the enclosed table (Table “A”).

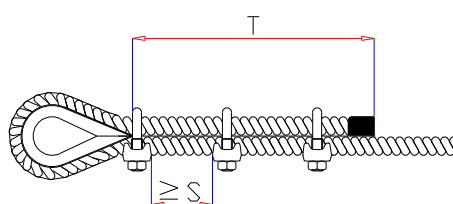


Fig. 2

Mount the wire rope clip correctly, placing the U-bolts on the end part of the wire rope (dead end) and the bridges on the pulled part, as shown in fig. 3.

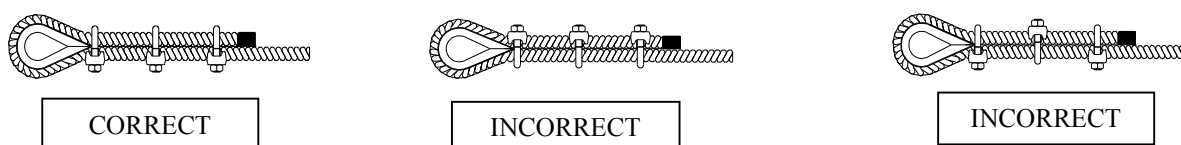


Fig. 3

CAUTION: If the wire rope clip is not mounted correctly, resistance will be reduced by 60% compared to the breaking load of the wire rope.

Fit the thimble into the slot end of the metal wire rope. Apply the first wire rope clip at a distance which equals the S-width of the body from the dead end of the wire rope (fig. 4).




Fig. 4

Apply the threaded U-bolt to the end part of the rope (dead end); the active part of the wire rope – that is, the pulling one – is supported by the body of the wire rope clip.

Tighten the nuts uniformly, alternating torque application, until the value stated in “TABLE A” is reached.

The second wire rope clip should be applied as near as possible to the loop or thimble, locking the nuts firmly, without tightening them (fig. 5).




Fig. 5

The other wire rope clips should be mounted between the first and second clips, at a distance which exceeds or is equal to their S-width from each other (fig. 6).




Fig. 6

Tighten in such a way as to avoid creating folds or loose parts in the wire rope; then tighten the nuts of each threaded U-bolt uniformly, alternating from one nut to the other, until the recommended torque is reached.

9) USING ACCESSORY – GRIP AND HANDLING

Apply the first load to test the unit; the weight of such load should exceed or be equal to the weights of operating loads.

Then check the nuts and retighten them to the recommended torque.

Periodically check tensile stress, the state of preservation of the parts and their connection, according to the Table “Maintenance jobs and inspections”.

10) NONPERMISSIBILE USE

Using the accessory for any purposes other than the purposes it has been designed for, using it under extremely dangerous conditions and performing poor maintenance may pose **a severe hazard to the safety of the people being exposed** and cause severe damage to the working environment, while affecting the actual serviceability and safety of the product. The precautions mentioned below, which, obviously enough, cannot cover the whole spectrum of potential “**misuses**” of the accessory, should be “reasonably” deemed to be the most common steps to take. Therefore:

- DO NOT connect the accessory to any apparatus which does not match its specifications in terms of size, temperature, hook-up point and shape;
- DO NOT use the accessory for lifting purposes;
- DO NOT stretch any apparatus that may change its static configuration, centre of gravity or chemical and physical state;
- DO NOT use the wire rope clips with steel wire ropes covered in plastic and spiral steel wire ropes;
- DO NOT use the wire rope clips to make “slot-slot” tie rods for use in lifting;
- DO NOT use the wire rope clips to join two wire rope parts together;
- DO NOT use the accessory to lift or carry people or animals;
- DO NOT use the accessory to pull restrained loads;
- DO NOT work in areas where any explosion/spark-proof parts are expected to be used or in the presence of big magnetic fields;
- DO NOT weld any metal parts to the accessory; do not use any filling welds; do not use the accessory as mass for any welder.

11) FITNESS FOR USE

The accessory was subjected to spot check in order to test serviceability and performance at the manufacturer's. The certificate supplied with it states that the tests were passed. However, before starting working, the user should test the installed accessory for serviceability and performance, to prove the entire system is fit for use.

12) INSPECTION AND MAINTENANCE

Inspections and maintenance jobs should be carried out by trained personnel, who should perform accurate tests during operation.

Below is a list of tests to perform at such intervals as stated in the table “**Maintenance jobs and inspections**”.

- **VISUAL TEST:** making sure that the accessory is free from surface defects, including cracks, indentations, cuts, fissures and abrasions.
- **THREAD TEST:** making sure that the thread is free from wear, deformation and dents, that its fit is accurate and stable, and that there is not too much clearance.
- **DEFORMATION TEST:** making sure that the accessory has not got deformed, using a gauge to measure such critical dimensions as shown in **Table “A”**. **NO DEFORMATIONS** will be tolerated compared to the measurements made when the accessory was **first put into operation**.
- **WEAR TEST:** making sure that the points of contact are not worn, using a gauge to measure such critical dimensions as shown in **Table “A”**.
- **PRESERVATION TEST:** making sure that the accessory is free from oxidation and corrosion, especially in case of outdoor use; using suitable methods (e.g. liquid penetrants) to make sure that it is free from cracks.

The results of the above-mentioned tests should be stored.

Maintenance jobs and inspections		
Types of inspection	Frequency of jobs	
	Quarter	Year
Visual inspection, state of thread	x	
Tightening torque	x	
Deformation	x	
Wear	x	
State of preservation		x

If the wire rope clip has been used for heavy-duty jobs, both wear and the state of preservation should be tested for more frequently.

Check the tightening torque at regular intervals.

13) SCRAPPING ACCESSORY

The accessory should be scrapped by cutting, so that it can no longer be used, whether at the end of its expected lifetime or if:

- it is permanently worn compared to the original size;
- any cracks or distortions are shown, and/or the sections have become small compared to the original size;
- the state of the thread is such that the parts do not fit perfectly, any threads are worn, deformed, irregular etc.



SC/SP/8517DF/01
Date 03/02/2020

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


Informations techniques

Conditions d'utilisation prévues et limites opérationnelles

Exigences pour les opérateurs

Risques résiduels

Modalités et fréquence des contrôles d'aptitude périodiques

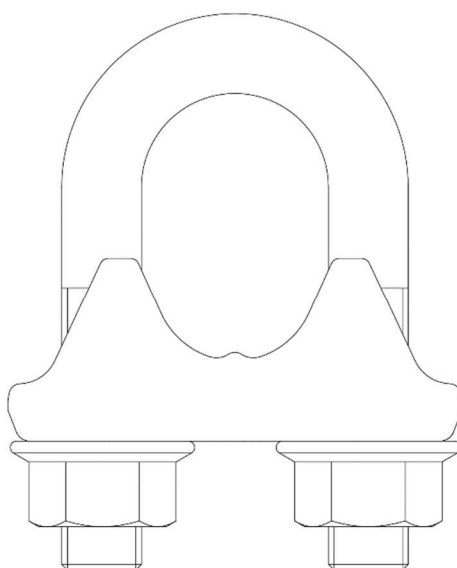

SERRE-CÂBLE EN ACIER AVEC ÉCROUS À BRIDE ARTICLE 8517DF

La langue originale de cette spécification est l'italien.

Site de production des **accessoires pour câbles d'acier ROBUR**

Zone industrielle - C.da S. Nicola

67039 SULMONA (L'AQUILA)

Tél. +39.0864.2504.1 - Fax +39.0864.253132

www.beta-tools.com - info@roburitaly.com

1) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ACCESSOIRE

Matériau:

CABALLET acier classe de résistance 3.6

PONT Classe de résistance 3.6 acier

ÉCROU Résistance de l'acier classe 8

Traitement de surface:

Galvanisation électrolytique A2E EN ISO 4042

Les essais sont réalisés conformément aux spécifications et règles internes en référence à la norme UNI EN ISO 9001.

LES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES :

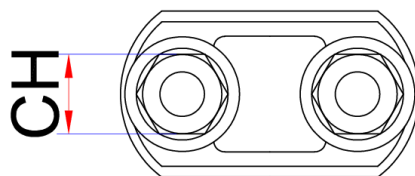


Fig. 1

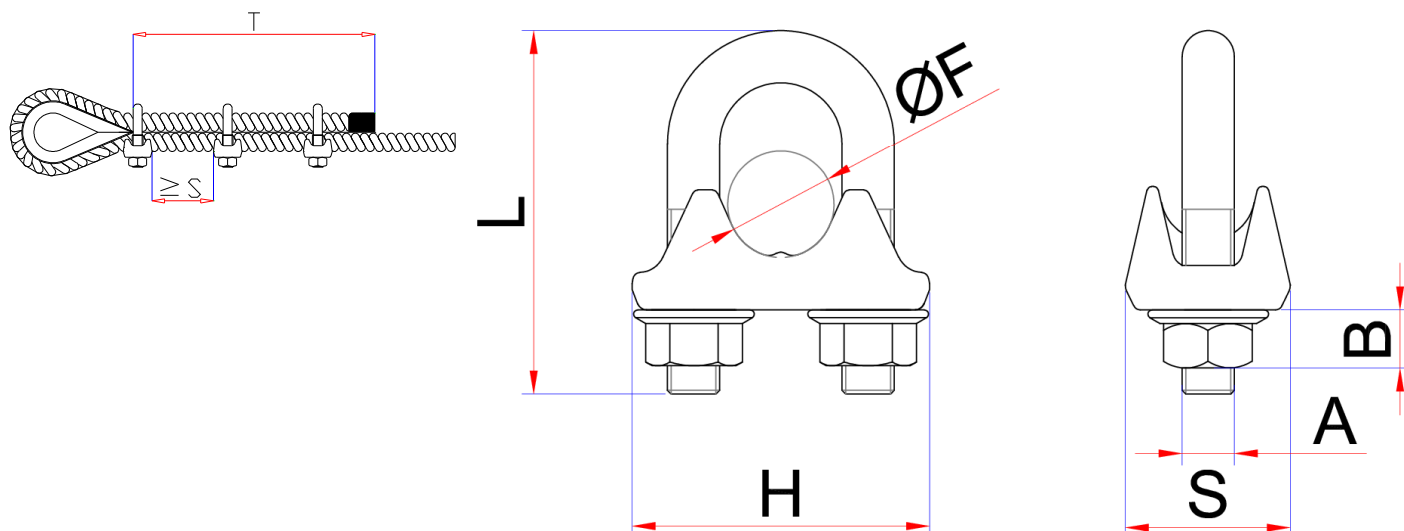


TABLEAU "A"

MESURE	ØF		A	B	CH	H	L	S	T	C Nm	N pcs	 g	CODE
	mm	Son dag e.											
6	6	1/4	M 6	5.5	10	29	32	19	250	3.8	6	35	085170066
8	8	5/16	M 6	5.5	10	32	36	20	265	3.8	6	45	085170068
10	10	3/8	M 8	7.0	13	36	46	23	290	9.2	6	75	085170070

Les dimensions indiquées sont en mm.

C = Couple de serrage de l'écrou (Newton mètre)

N = Nombre minimum recommandé de serre-câbles à monter sur le câble

T = Longueur minimale de la section d'extrémité du câble (voir figure 1 page 3)

N.B. Le couple de serrage de l'écrou a été calculé en considérant un coefficient de frottement de l'accouplement écrou-vis égal à 0,14, valable pour des conditions d'approvisionnement standard. L'utilisation du serre-câble dans des conditions autres que les conditions d'approvisionnement standard (par exemple, graissage du filetage du boulon en U) entraîne un coefficient de frottement différent, difficile à mesurer, et donc une valeur de couple de serrage différente.

Définitions:

- **Serre-câble:** assemblage composé d'un boulon en U fileté, d'un corps et d'écrous qui permet de comprimer deux parties de câble lorsque les écrous sont serrés.
- **Couple de serrage:** c'est le produit entre la force utilisée pour serrer une vis et la longueur du levier avec lequel elle est appliquée.
- **Cosse-cœur:** il s'agit d'un anneau placé à l'intérieur de la fente d'un câble pour le protéger de l'usure due au frottement avec d'autres éléments, garantissant ainsi son intégrité dans le temps. Il a une forme de goutte d'eau et une section en forme de U, qui doit être d'une taille appropriée pour le câble qui doit y être logé.
- **Inspection:** contrôle visuel de l'état de l'accessoire afin de déceler tout dommage ou usure évidente susceptible d'affecter son utilisation.
- **Examen approfondi:** examen visuel effectué par une personne compétente et, si nécessaire, assisté par d'autres moyens, tels que des essais non destructifs, afin de détecter les dommages ou l'usure susceptibles d'altérer l'utilisation du composant.
- **Personne compétente:** une personne désignée, dûment instruite, qualifiée par ses connaissances et son expérience pratique, qui a reçu les instructions nécessaires pour effectuer les essais et examens requis.

2) SPÉCIFICATIONS DES TESTS

L'accessoire est soumis à une série de contrôles ponctuels afin de s'assurer de sa fonctionnalité et de sa conformité aux spécifications.

Le nombre d'échantillons et leurs plans d'échantillonnage sont choisis en fonction de la caractéristique à contrôler, conformément à la norme UNI ISO 2859/1, et les résultats sont archivés au bureau de la qualité de l'usine de Sulmona.


2.A Inspection visuelle

Vérifier les imperfections dues au moulage, à l'usinage, au revêtement de surface et la conformité du marquage aux dessins de la phase interne.

3) COMMENT LIRE LA MARQUAGE

Des marques et des initiales sont imprimées de manière indélébile sur l'accessoire afin d'identifier le produit et de définir ses caractéristiques et ses applications.

- 1) Mesure
- 2) Code du fabricant

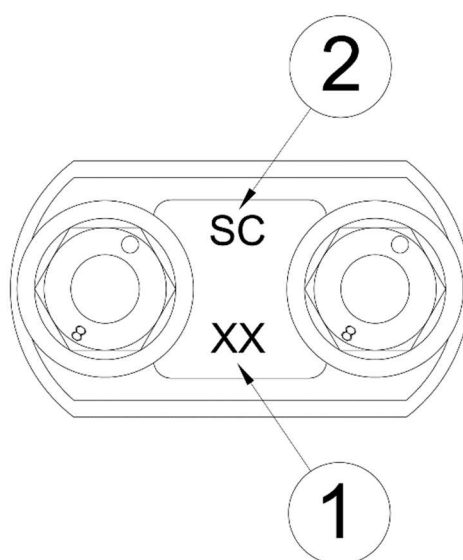

4) AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Le manuel doit être conservé par une personne responsable désignée à cet effet, dans un endroit approprié, de manière à être toujours consultable dans le meilleur état de conservation. En cas de perte ou de détérioration, la documentation doit être remplacée rapidement en la téléchargeant sur le site du fabricant: www.beta-tools.com

Le fabricant se réserve la propriété matérielle et intellectuelle de ce manuel et interdit sa modification, même partielle, à des fins commerciales

En ce qui concerne le présent mode d'emploi, BETA UTENSILI SPA décline toute responsabilité en cas de:

- l'utilisation d'accessoires contraires aux lois nationales sur la sécurité et la prévention des accidents;
- un choix ou une disposition incorrects des équipements avec lesquels ils seront connectés;
- le non-respect ou la mauvaise observation du mode d'emploi;
- les modifications apportées aux accessoires;
- une mauvaise utilisation et un manque d'entretien de routine;
- l'utilisation en combinaison avec des accessoires non conformes.

ATTENTION: Les données de marquage ne doivent pas être enlevées par meulage ou abrasion (même accidentellement; les serre-câbles sans références d'identification doivent être rendues inutilisables et mises au rebut).

Les caractères supplémentaires à ceux de fabrication ne sont pas autorisés.

5) CRITÈRES DE SÉLECTION

Les paramètres qui doivent être soigneusement pris en compte lors du choix des serre-câbles sont les suivants:

5.A DIAMÈTRE DU CÂBLE

Les serre-câbles doivent être choisies en fonction du diamètre du câble à utiliser (le diamètre du câble doit correspondre à la taille du serre-câble).

ATTENTION : L'accessoire est adapté à l'utilisation de câbles toronnés à âme en acier. Avant d'utiliser un câble d'une classe spécifique, il est recommandé de vérifier son adéquation.

5.B ÉLÉMENT DE COUPLAGE

Il faut tenir compte du fait que l'utilisation de serre-câbles entraîne une perte de résistance approximative de 20 à 30 % pour le câble. Norme de référence UNI EN 13411-5 point 6.2.2

5.C TEMPÉRATURES D'UTILISATION

La température maximale d'utilisation est de +80 °C.

Pour les températures inférieures à 0°, utiliser des colliers en acier inoxydable, par exemple l'article 8216, etc.

5.D DURÉE ET FRÉQUENCE D'UTILISATION

L'accessoire fonctionne en parfaite efficacité tant que ses caractéristiques géométriques et physiques restent inchangées et que le couple appliqué reste constant.

Par conséquent, il convient de vérifier périodiquement l'état d'usure et le couple de serrage en fonction de l'utilisation.

6) CONDITIONS NON AUTORISÉES

Les serre-câbles ne doivent pas être manipulées dans les cas suivants:

- lorsque le couple de serrage appliqué est supérieur à celui indiqué dans le "TABLEAU A";
- dans la configuration des emplacements dont le nombre de serre-câbles est inférieur à celui prévu au "TABLEAU A";
- à des températures autres que celles autorisées;
- lorsque la direction des forces ne se développe pas le long de l'axe principal du câble.

7) CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

Avant la mise en service et/ou l'installation, les accessoires doivent être vérifiés par une personne compétente ayant reçu une formation adéquate.

- Vérifier l'intégrité des serre-câbles et notamment l'absence de coupures, de courbures, d'abrasions, de fissures ou de craquelures, de filetages inégaux, de corrosion, de bavures tranchantes, d'usure due à l'utilisation ou de défauts dus à un mauvais stockage.
- Mesurez et notez les dimensions en vous référant au "**tableau A**".
- Vérifier l'intégrité du marquage dans toutes ses parties afin d'identifier précisément l'accessoire en fonction de l'application.
- Vérifier la qualité de l'ajustement entre les filets.

8) INSTALLATION - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Porter un équipement de protection approprié lors de l'installation de l'accessoire: gants, chaussures de sécurité, casque, etc.

Utilisez les serre-câbles pour former des boucles de câble métallique pour l'ancrage et la tension.

Insérer des cosse-cœur appropriées dans les boucles pour éviter l'usure due au frottement contre d'autres éléments.

Il faut considérer que la section différée du câble doit avoir une longueur "T" (fig. 2), suffisante pour recevoir au moins un nombre minimum de serre-câbles, espacées d'une quantité supérieure ou égale à leur largeur "S", comme indiqué dans le tableau ci-joint (tableau "A").

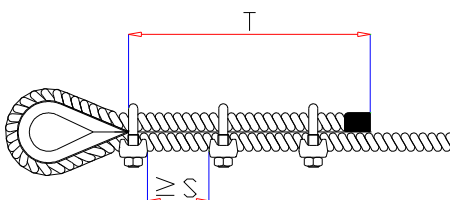


Fig. 2

Monter correctement, en plaçant les boulons en U sur la section différée de la corde (extrémité morte) et les pontets sur la section sous tension, comme le montre la figure 3.

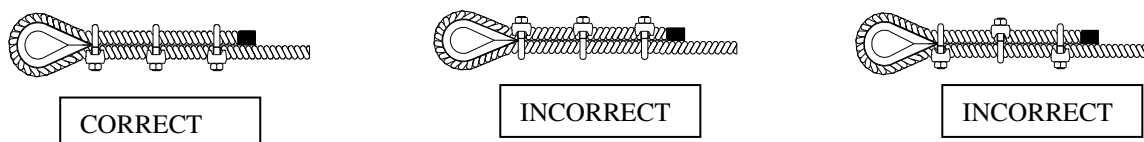


Fig. 3

AVERTISSEMENT: un assemblage incorrect réduit la résistance de l'assemblage de 60% par rapport à la charge de rupture du câble.

Insérez la lance dans l'extrémité bouclée du câble. Appliquez le première serre-câbles à une distance égale à la largeur en "S" du corps à partir de l'extrémité morte du câble (Fig. 4).




Fig. 4

Appliquez le boulon en U fileté sur la partie différée de la corde (extrémité morte). La partie active de la corde, celle qui exerce la traction, est soutenue par le corps du serre-câbles.

Serrer les écrous uniformément, en alternant l'application du couple jusqu'à ce que la valeur indiquée dans le "TABLEAU A" soit atteinte.

La deuxième serre-câble doit être appliquée aussi près que possible de la boucle ou de la cosse-cœur, en bloquant les écrous fermement mais sans les serrer (Fig. 5).




Fig. 5

Les autres serre-câbles doivent être montées entre la première et la deuxième, avec un espacement supérieur ou égal à leur largeur "S" (fig. 6).




Fig. 6

Serrez le câble d'acier de manière à ne pas créer de plis ou de zones lâches; puis serrez uniformément les écrous de chaque boulon en U fileté, en alternant d'un écrou à l'autre jusqu'à ce que le couple de serrage recommandé soit atteint.

9) UTILISATION DE L'ACCESSOIRE - PRÉHENSION ET MANŒUVRE

Appliquer la première charge pour tester l'appareil ; cette charge doit être supérieure ou égale aux charges prévues pendant l'utilisation.

Ensuite, vérifiez et resserrez les écrous au couple recommandé.

Vérifier périodiquement l'état de la traction, l'état de conservation des éléments et leur accouplement, en se référant au tableau d'entretien et d'inspection.

10) CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION

L'utilisation de l'accessoire à des fins non prévues, son utilisation dans des conditions extrêmement dangereuses et le manque d'entretien peuvent conduire à des **situations graves de danger pour la sécurité des personnes exposées** et d'endommagement de l'environnement de travail, ainsi que compromettre la fonctionnalité et la sécurité réelles du produit. Les actions mentionnées ci-dessous, qui ne peuvent évidemment pas couvrir l'ensemble des possibilités de "**mauvaise utilisation**" de l'accessoire, sont néanmoins les plus "raisonnablement" prévisibles. Ainsi :

- NE PAS utiliser l'accessoire en le connectant à un équipement dont la taille, la température, le point de fixation et la forme ne sont pas adaptés;
- N'utilisez PAS l'accessoire pour le levage;
- NE PAS mettre sous tension un équipement susceptible de modifier sa configuration statique, son centre de gravité ou son état chimique/physique;
- NE PAS utiliser les serre-câbles avec des câbles d'acier plastifiés et des câbles d'acier en spirale;
- NE PAS utiliser les serre-câbles pour fabriquer des tirants à œil fendu destinés au levage ;
- N'UTILISEZ PAS les serre-câbles pour assembler deux morceaux de câble;
- NE PAS utiliser l'accessoire pour soulever ou transporter des personnes ou des animaux ;
- NE PAS utiliser l'accessoire pour tirer des charges contraintes;
- NE PAS utiliser dans des zones où des composants antidéflagrants/pare-étincelles sont prescrits ou en présence de champs magnétiques importants;
- NE PAS souder de pièces métalliques sur l'accessoire, ni le souder ou l'utiliser comme masse à souder.

11) APTITUDE À L'EMPLOI

L'accessoire a fait l'objet d'un test d'échantillonnage dans les locaux du fabricant afin de vérifier sa conformité fonctionnelle et ses performances. Le certificat qui accompagne la livraison atteste que l'essai de réception a été effectué avec succès. L'utilisateur doit dans tous les cas, avant de commencer à opérer, procéder à la vérification de la conformité fonctionnelle et des performances de l'accessoire installé afin de confirmer l'aptitude à l'emploi de l'ensemble de l'installation.

12) INSPECTION ET ENTRETIEN

Il comprend une série d'opérations effectuées par du personnel compétent et formé à cet effet, portant sur des vérifications et des examens approfondis pendant le déploiement.

Vous trouverez ci-dessous la liste des contrôles à effectuer aux intervalles indiqués dans le tableau "**Opérations d'entretien et de contrôle**".

- VISUEL: vérifier les défauts de surface tels que les fissures, les incisions, les coupures ou les fissures, les abrasions.
- ÉTAT DU FILET: examiner l'état du filet, qui doit être exempt d'usure, de déformation et de bosses, et l'accouplement doit être précis, stable et sans jeu excessif.
- DÉFORMATION: Vérifier que l'accessoire n'est pas déformé en mesurant les dimensions critiques à l'aide d'un pied à coulisse, comme indiqué dans le **tableau "A"**. Aucune

déformation par rapport aux dimensions mesurées lors de la **première mise en service** n'est tolérée.

- **USURE:** vérifier que les points de contact ne sont pas usés en mesurant les dimensions critiques indiquées dans le **tableau "A"** à l'aide d'un pied à coulisse.
- **ÉTAT DE CONSERVATION:** Vérifier l'absence d'oxydation et de corrosion, en particulier en cas d'utilisation à l'extérieur ; vérifier l'absence de fissures à l'aide de méthodes appropriées (p. ex. liquides pénétrants).

Ces contrôles doivent être consignés dans un registre.

Calendrier d'entretien et de contrôle		
Types de contrôle	Fréquence de l'intervention	
	Trimestrielle	Année
Inspection visuelle, état du fil	x	
Contrôle du couple	x	
Déformation	x	
Porter	x	
État de conservation		x

Si la pince est soumise à un usage intensif, les contrôles d'usure et d'état doivent être plus fréquents. Vérifier les conditions de serrage à intervalles réguliers.

13) DÉMOLITION ET MISE AU REBUT DE L'ACCESSOIRE

L'accessoire doit être démoli par découpage, de manière à ce qu'il ne puisse plus être utilisé, soit à la fin de sa durée de vie prévue, soit s'il est présent:

- une déformation permanente par rapport à la mesure originale;
- toute fissure, distorsion et/ou réduction de la section par rapport à la taille d'origine;
- si l'état du filetage ne permet pas d'assurer un ajustement parfait entre les pièces, filets usés, déformés, irréguliers, etc.